

FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

CONDENSINOX LMS – DEFAULT E164

Produits concernés :

Gamme de Produits concernés	Puissances
Chaudières CONDENSINOX	Tous modèles LMS

Description :

Le défaut E164 sur les chaudières CODENSINOX LMS correspond à un manque de débit d'eau sur le circuit interne.

Conseils terrain :

1-Avant toute intervention sur la chaudière il faut s'assurer :

Que le circulateur interne soit alimenté et ne soit pas bloqué.


2-Origine potentielle du code erreur E164

Le code défaut E164 peut être due à l'ouverture du contrôleur de débit d'eau, ou à une défaillance de la pompe interne

3-Contrôle du contrôleur de débit

a) Déconnecter le connecteur du contrôleur de débit (situé derrière l'aimant sur le montant central), et mettez un shunt.

b) le code erreur n'apparaît plus, vidangez la chaudière, démontez le contrôleur de débit et nettoyez-le. Si après nettoyage le code défaut apparaît de nouveau, remplacez le contrôleur de débit.

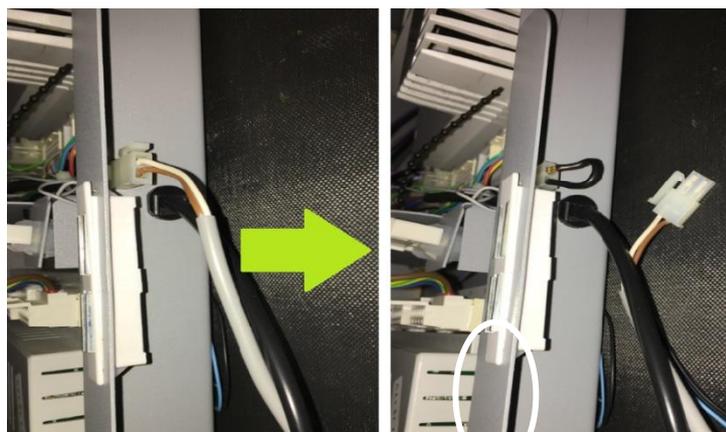

Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter notre service technique au

03 51 42 70 03

Assistance technique et garanties

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...
03.51.42.70.03

Sav.collectif@groupe-atlantic.com

Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne

<http://atlantic.platforme-services.com>