

FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

MODULOCONTROL LMU – DEFAUT E110

Code étendu 129

Produits concernés :

| Gamme de Produits concernés | Puissances |
|-----------------------------|--------------|
| MODULOCONTROL | TOUS MODELES |

Description :

Le défaut E110 indique que le thermostat de sécurité mécanique de la chaudière est ouvert. Si lorsque vous acquittez le défaut en appuyant 3 secondes sur le bouton  le défaut E110 revient immédiatement, effectuez les vérifications de cette fiche.



Conseils terrain :

1-Avant toute intervention sur la chaudière il faut vérifier :

Que la chaudière soit bien redescendue en température avant de pouvoir réarmer le thermostat, on s'assure que la pompe n'est pas bloquée (défaut E164).


(Attention aux risques de brûlures)

2-Origines potentielles du défaut :

Le défaut peut être dû à un défaut du thermostat de sécurité ou câblage défectueux voire à une irrigation insuffisante.

3-Etape 1

Réarmer le thermostat quand la température est redescendue en dessous du seuil de coupure.

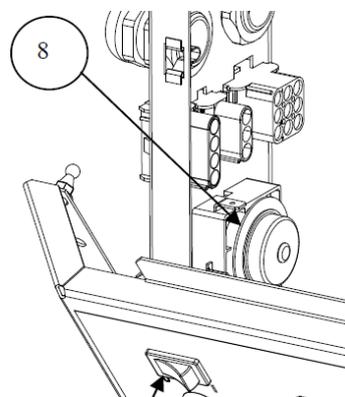

| | | |
|---|-------------------------------------|--------|
| 8 | Thermostat de sécurité M220 et M270 | 071197 |
|---|-------------------------------------|--------|

Assistance technique et garanties

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...
03.51.42.70.03
Sav.collectif@groupe-atlantic.com

Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne
<http://atlantic.platforme-services.com>

FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE


→ Si non fonctionnement :

1-tester les contacts A1 et A2 et du thermostat de sécurité.

→ Si le contact reste ouvert changer le thermostat.

2-Tester la continuité avec l'ohmmètre de la filerie du thermostat de sécurité. Entre A1/A2 et X3-01 côté LMU.

→Si la filerie est défectueuse remplacez la.

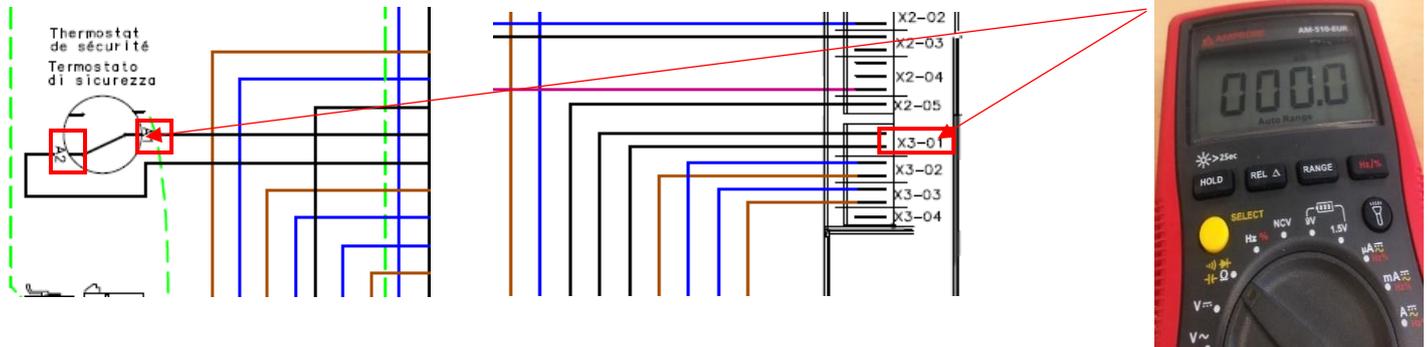

Si après un moment de fonctionnement, le défaut revient, il convient de vérifier les conditions de fonctionnement de la chaudière (il peut y avoir un manque d'irrigation, non détecté par le pressostat différentiel (s'il a été shunté par exemple, ou s'il est défaillant)

Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter notre service technique au

03 51 42 70 03

Assistance technique et garanties

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...
03.51.42.70.03

Sav.collectif@groupe-atlantic.com

Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne
<http://atlantic.plateforme-services.com>