


FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

LMS – DEFAUT E98 /E99

Produits concernés :

Gamme de Produits concernés	
VARMAX, VARBLOK, VARFREE, VARPRIM CONDENSINOX LMS	TOUS PRODUITS B3000

Description :

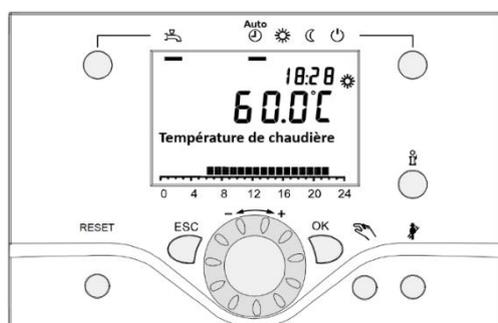

1-Lectures des codes erreurs :

Les défauts sont classés en 2 catégories :

1-Défauts non bloquants.

Quand un défaut non bloquant apparaît, une petite cloche s'affiche en haut à gauche de l'écran
Et une LED rouge fixe non bloquant (s'éteint après correction).

Appuyer sur la touche information



« Ce type de défaut n'entraîne pas de mise en sécurité bloquant et donc pas de réarmement »

i Une fois la source du défaut supprimée la cloche disparaît automatiquement.

Assistance technique et garanties

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...
03.51.42.70.03
Sav.collectif@groupe-atlantic.com

Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne
<http://atlantic.plateforme-services.com>

FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE


3- lecture du code erreur E98/E99 :

Le défaut E98 /E99 correspond à un bug déclencher par une mauvaise connexion de la nappe où Modification d'adressage ou suppression d'un AVS 75/AGU 2.550.

Conseils terrain :

1-Avant toute intervention sur la chaudière :

- Vérifiez l'alimentation des modules si présence LED Verte (uniquement AVS 75) →OK
- Vérifiez les modules déclarés dans la régulation et leurs programmes de 6020 à 6022

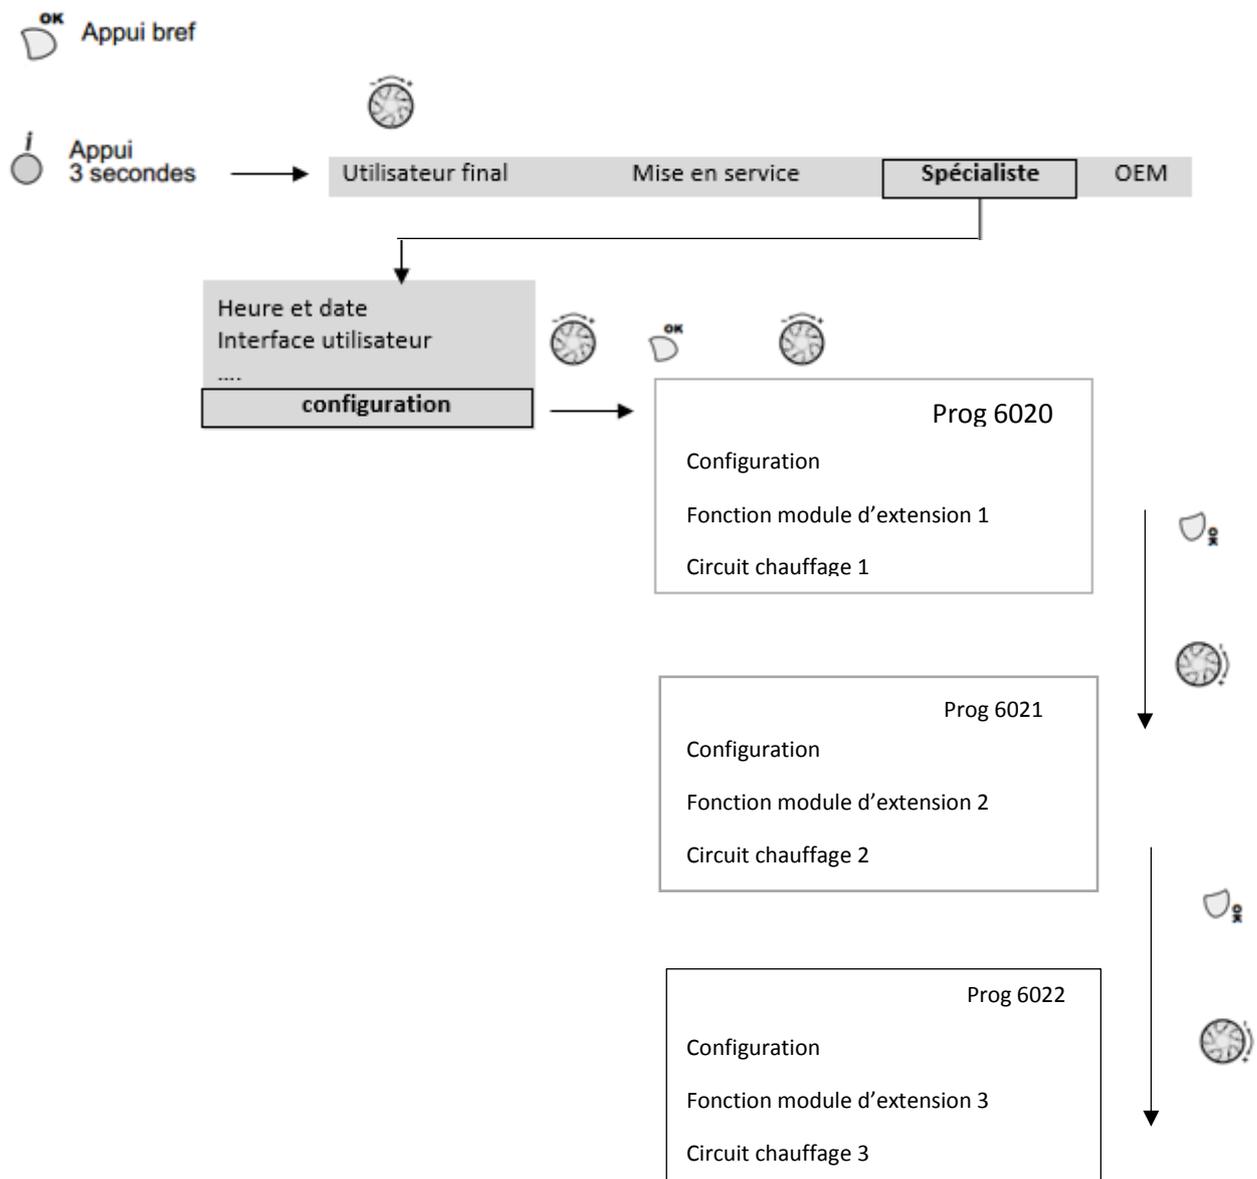**Assistance technique et garanties**

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...
03.51.42.70.03


Sav.collectif@groupe-atlantic.com

Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne
<http://atlantic.platforme-services.com>

FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

c) -Vérifiez l'adressage. (À faire chaudière hors tension)

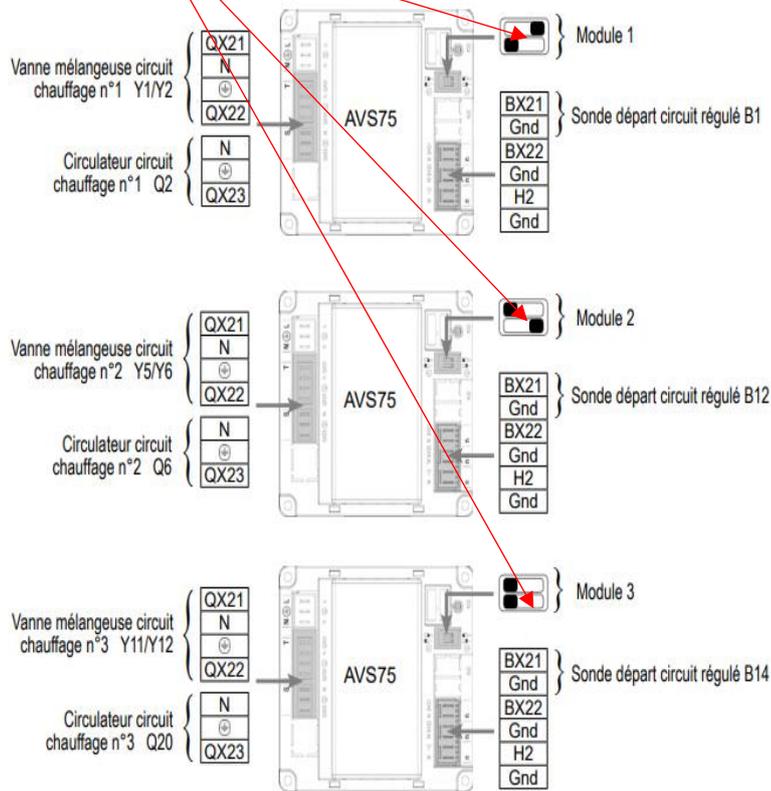

d)-Mettre hors tension toutes les chaudières, vérifier la nappe du bus branchée sur les AVS75 aux 2 extrémités, si elle n'est pas bien clipsée la remettre correctement (vérifier connexion des clips de la prise sur pistes circuit imprimé), si elle est défectueuse :

98	0		Erreur module d'extension 1	Vérifier la nappe du bus branchée sur l'AVS75 d'adresse 1
99	0		Erreur module d'extension 2	Vérifier la nappe du bus branchée sur l'AVS75 d'adresse 2

Assistance technique et garanties


Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...
03.51.42.70.03
Sav.collectif@groupe-atlantic.com

Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne
<http://atlantic.platforme-services.com>


FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

→ La remplacer.

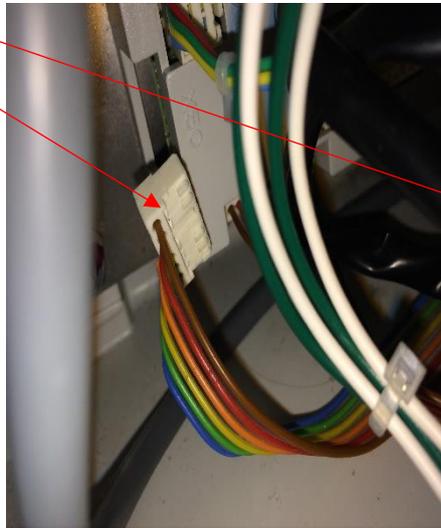

e) -Mettre les chaudières hors tension et remettre toutes les chaudières sous tension et attendre entre 5 à 10 minutes.

→ Contrôler l'enregistrement de la sonde.

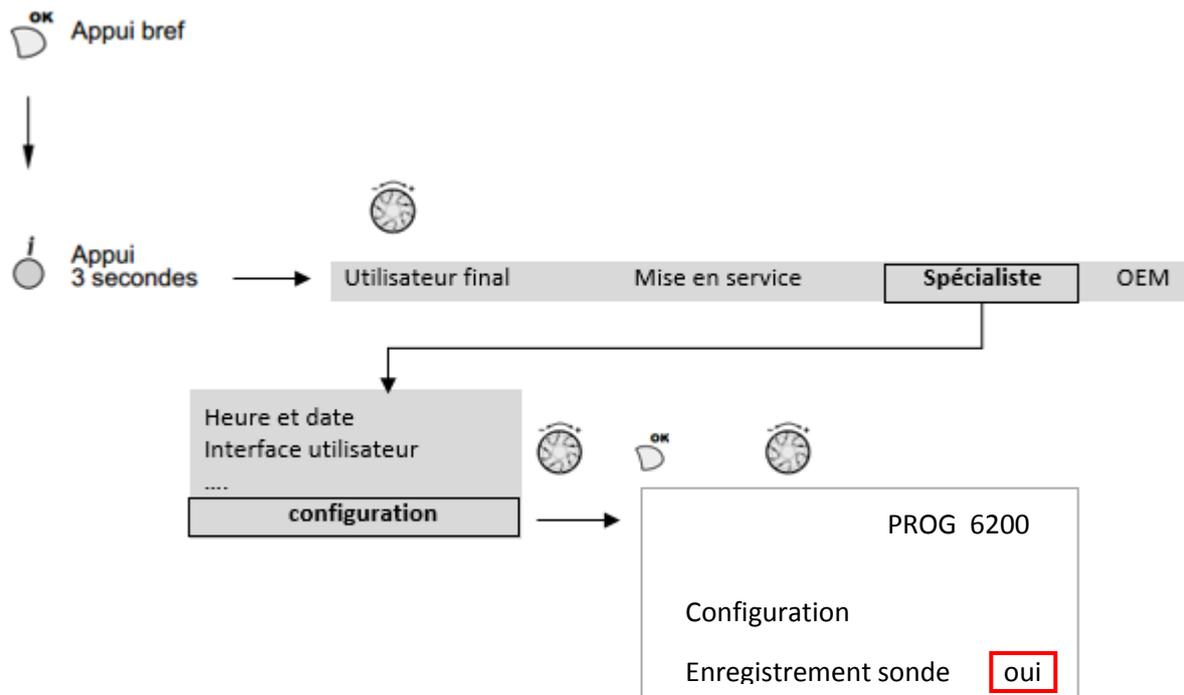

→ Si le problème persiste appeler notre SAV.

Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter notre service technique au

03 51 42 70 03