

## FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

## CONDENSINOX LMU – DEFAUT E110 code étendu 129

## Produits concernés :

Gamme de Produits concernés	Puissances
CONDENSINOX	TOUS MODELES

## Description :

Le défaut E110 indique que le thermostat de sécurité mécanique de la chaudière est ouvert. Si lorsque vous acquittez le défaut en appuyant 3 secondes sur le bouton  le défaut E110 revient immédiatement, effectuez les vérifications de cette fiche.

## Conseils terrain :

**1-Avant toute intervention sur la chaudière il faut vérifier :**

Que la chaudière soit bien redescendue en température avant de pouvoir réarmer le thermostat, on s'assure que la pompe n'est pas bloquée (défaut E164).



(Attention aux risques de brûlures)

**2-Origines potentielles du défaut :**

Le défaut peut être dû à un défaut du thermostat de sécurité ou câblage défectueux voire à une irrigation insuffisante non détectée par le pressostat différentiel

**3-Etape 1**

Réarmer le thermostat quand la température est redescendue en dessous du seuil de coupure

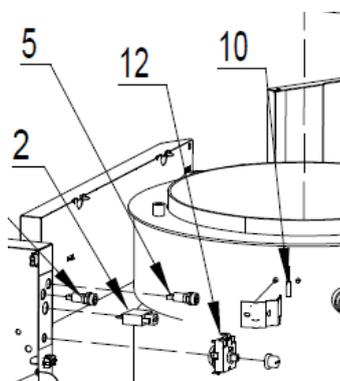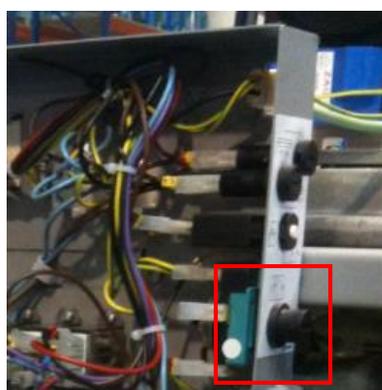

12	Thermostat de sécurité	commun	000267
----	------------------------	--------	--------

**Assistance technique et garanties**

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...  
03.51.42.70.03

[Sav.collectif@groupe-atlantic.com](mailto:Sav.collectif@groupe-atlantic.com)

**Pièces détachées et garanties**

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7  
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne  
<http://atlantic.platforme-services.com>

## FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE


→ Si non fonctionnement :

1-tester les contacts A1 et A2 du thermostat de sécurité.

→ Si le contact reste ouvert changer le thermostat.

2-Tester la continuité avec l'ohmmètre de la filerie du thermostat de sécurité, entre A1/A2 et X3-01 côté LMU.

→Si la filerie est défectueuse remplacez la.

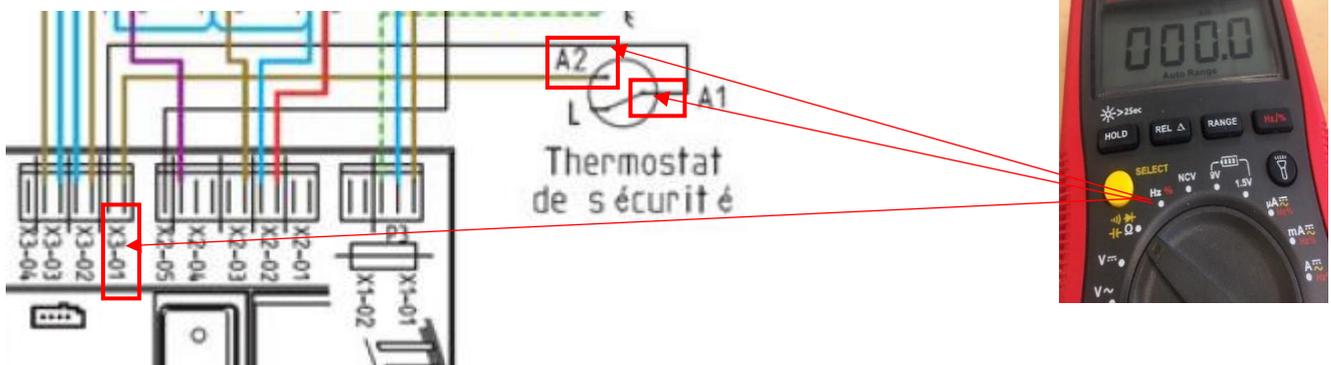

Si après un moment de fonctionnement, le défaut revient, il convient de vérifier les conditions de fonctionnement de la chaudière (il peut y avoir un manque d'irrigation, non détecté par le pressostat différentiel (s'il a été shunté par exemple, ou s'il est défaillant)

Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter notre service technique au

**03 51 42 70 03**

#### Assistance technique et garanties

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...  
03.51.42.70.03

[Sav.collectif@groupe-atlantic.com](mailto:Sav.collectif@groupe-atlantic.com)

#### Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7  
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne

<http://atlantic.platforme-services.com>