



## Code erreur F19 : protection basse ou haute tension sur la partie inverser

Gammes	Référence unités intérieures (UI)	Référence Unités extérieures (UE)
Dojo	AB/ AC/AS [007-009-012-018]DB/DBB UI	1U [007-009-012-018] DBR/DBRB.UE
Zenkeo	AS [007-009-012-018] NB/NBB UI	1U [007-009-012-018] NBRB.UE
Kazendo	AS [007-009-012-018] JD/JDB UI	1U [007-009-012-018] JDB.UE/JD.UE
Murao	UI Smart / UI Premium	UE Smart / UE Premium

CODE ERREUR F19 : PROTECTION BASSE OU HAUTE TENSION

VERIFIER LES TENSIONS D'ALIMENTATIONS DU GROUPE



LES CAUSES POUVANT GENERER CE DEFAULT :

- Mauvaises tensions d'alimentation
- Carte IPM défectueuse

EST CE QUE L'ALIMENTATION  
DU GROUPE EXTÉRIEUR EST  
CORRECTE ?  
230 V +/-15 % ?

NON

REMETTRE AU NORME  
L' ALIMENTATION

OUI

VERIFIER SI LE CABLAGE DU  
COMPRESSEUR ET CONTRÔLE  
DU MOTEUR VENILATEUR  
EST OK?

NON

REFAIRE LE CABLAGE

OUI

EN FONCTIONNEMENT L'  
ALIMENTATION DU  
GROUPE EST ELLE > A 280 V  
OU < A 150 V ?

NON

REPLACER LA CARTE DE L'UNITE  
EXTERIEURE

OUI

REMETTRE AUX NORMES LA TENSION D'  
ALIMENTATION