
Comment résoudre un code erreur E14/F8 ?

L'erreur E14 est une erreur motoventilateur sur une unité intérieure

L'erreur F8 est une erreur motoventilateur sur une unité extérieure

Gammes	Référence unités intérieures (UI)	Référence Unités extérieures (UE)
Dojo	AB/ AC/AS [007-009-012-018]DB/DBB UI	1U [007-009-012-018] DBR/DBRB.UE
Zenkeo	AS [007-009-012-018] NB/NBB UI	1U [007-009-012-018] NBRB.UE
Kazendo	AS [007-009-012-018] JD/JDB UI	1U [007-009-012-018] JDB.UE/JD.UE
Murao	UI Access/ Smart / UI Premium	UE Acess/Smart / UE Premium



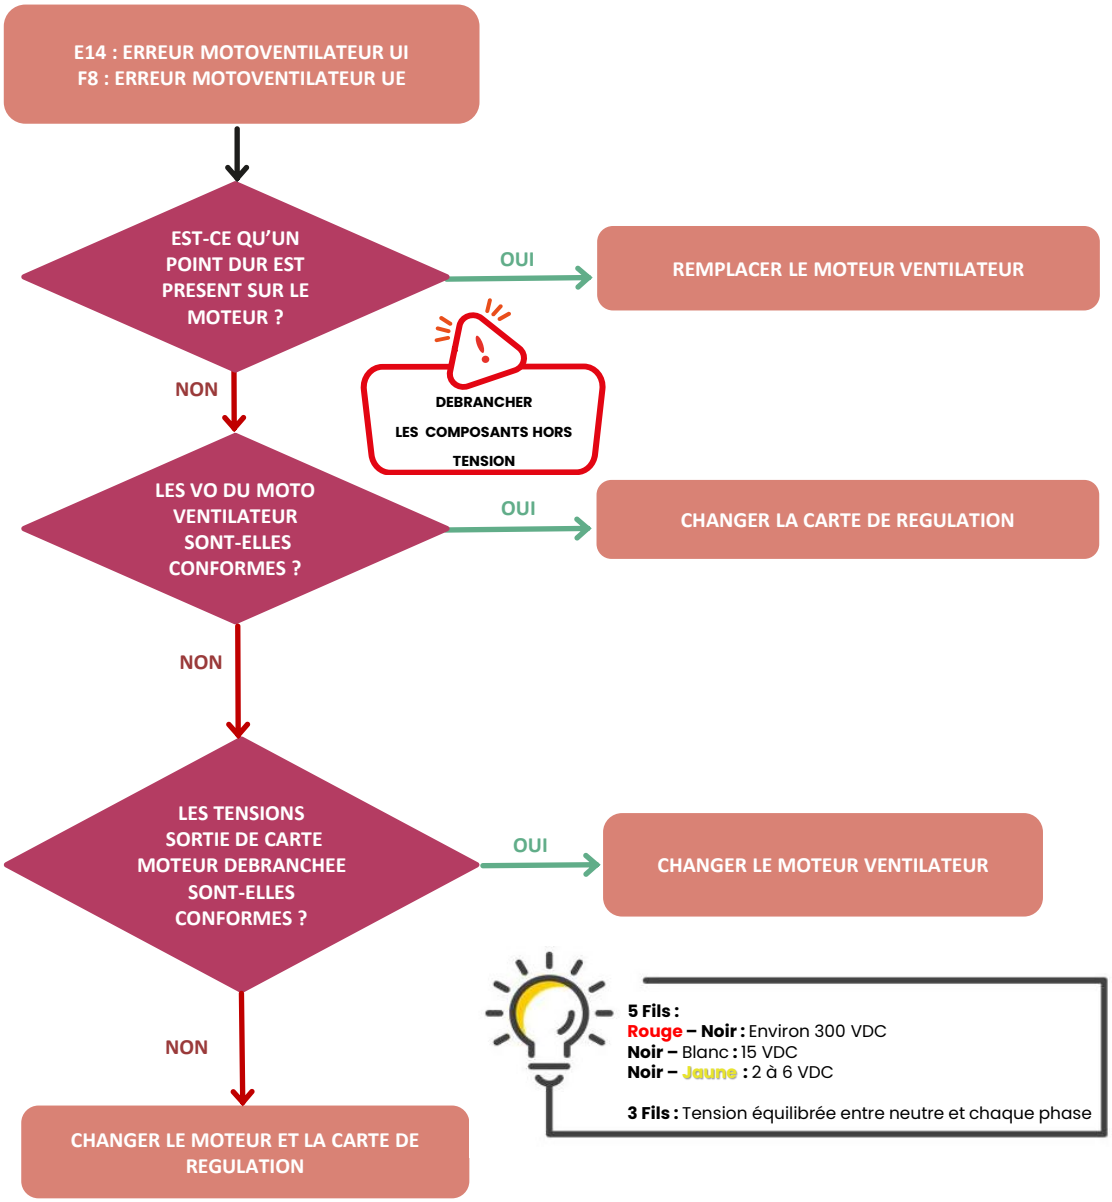

Valeurs ohmiques des gammes Kazendo, Zenkeo, Dojo et Murao

Couleur	Moteur ventilateur 5 fils
Blanc – **Noir**	Supérieure à 100 Ohms
Jaune – **Noir**	Supérieure à 60 kOhms
Bleu – **Noir**	Supérieure à 100 Ohms
Rouge– **Noir**	Supérieure à 1 mOhm

Couleur	Moteur ventilateur 5 fils
Blanc – **Noir**	Supérieure à 100 Ohms
Jaune – **Noir**	Supérieure à 60 kOhms
Bleu – **Noir**	Supérieure à 100 Ohms
Rouge– **Noir**	Supérieure à 1 mOhm

Moteur ventilateur 3 fils unité extérieure gamme MURAO

Couleur	Murao Smart et Premium : 4,2 et 5,3KW	Murao Smart : 2,1/ 2,7 et 3,6Kw Murao Premium : 2,1/2,6 et 3,2 Kw Murao Access1 UE Multi 4et 5 kw	UE Multi 5,4et 7 kw	UE Multi 8 et 9,5 kw
Rouge– **Noir**	50 Ohms (±10%)	101 Ohms (±10%)	29 Ohms (±10%)	19,7 Ohms (±10%)
Noir - Blanc	50 Ohms (±10%)	101 Ohms (±10%)	29 Ohms (±10%)	19,7 Ohms (±10%)
Rouge - Blanc	50 Ohms (±10%)	101 Ohms (±10%)	29 Ohms (±10%)	19,7 Ohms (±10%)